


適用車種別キャリア取り付け位置〔EH318〕

HONDA エリシオン (ルーフレール無車) 年式：H16.5～ /型式：RR1,2,3,4
 HONDA エリシオンプレステージ 年式：H19.1～ /型式：RR5,6

下記取り付け位置にキャリアを取り付けると、キャリアの前後間寸法は55cmとなります。
 前後間寸法を広げたい場合は、本書裏面の取り付け位置にて取り付けしてください。
 但し、本車種は、スライドドアの立て付け位置のパラツキが大きい為、前後間寸法を広げると、車両によっては取付ホルダーとスライドドアが干渉する事がありますので、その場合は、下記取り付け位置にて取り付けしてください。

取り付け位置

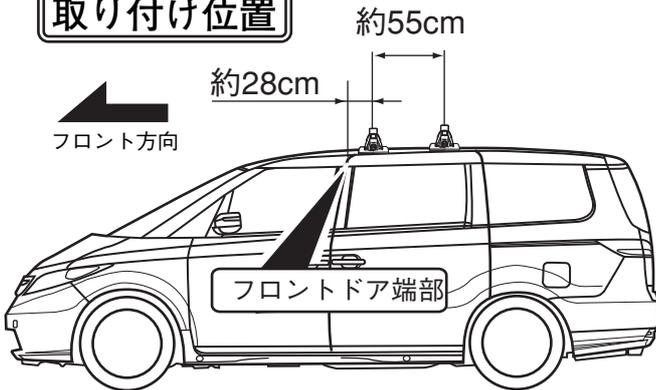

■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX+ EB3(127cm)

A寸法


B寸法

フロント側：約 109.0cm フロント側：約 5.0cm
 リア側：約 107.0cm リア側：約 6.0cm




ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
 最大積載重量 (目安)：約 50 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ

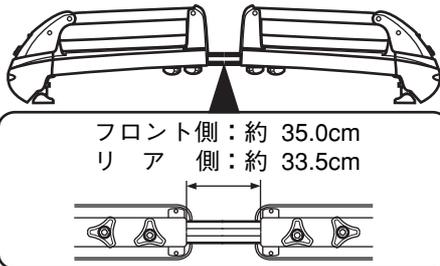


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ

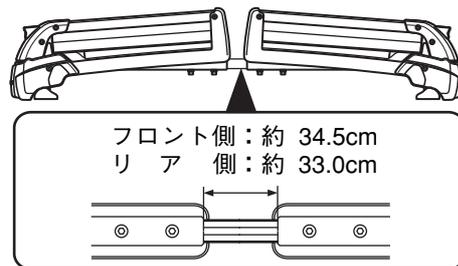

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

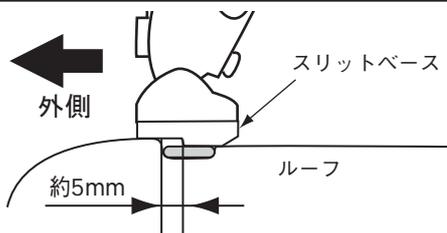


車両リア側から見て、ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6158
 スリットベースNO : 713

リア側

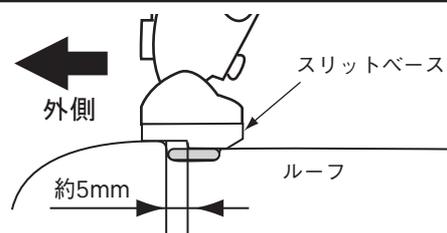

車両リア側から見て、ルーフの段差からスリットベースの段差までの距離を約5mmに合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6159
 スリットベースNO : 713

⚠注意


- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。

適用車種別キャリア取り付け位置〔EH318〕

HONDA エリシオン (ルーフレール無車) 年式：H16.5～ /型式：RR1,2,3,4
 HONDA エリシオンプレステージ 年式：H19.1～ /型式：RR5,6

下記取り付け位置にキャリアを取り付けると、キャリアの前後間寸法を70cmで取り付ける事ができます。
 しかし、本車種は、スライドドアの立て付け位置のバラツキが大きい為、下記取り付け位置に取り付けた場合、車両によっては取付ホルダーとスライドドアが干渉する事がありますので、その場合は、本書裏面の取り付け位置にて取り付けしてください。

取り付け位置

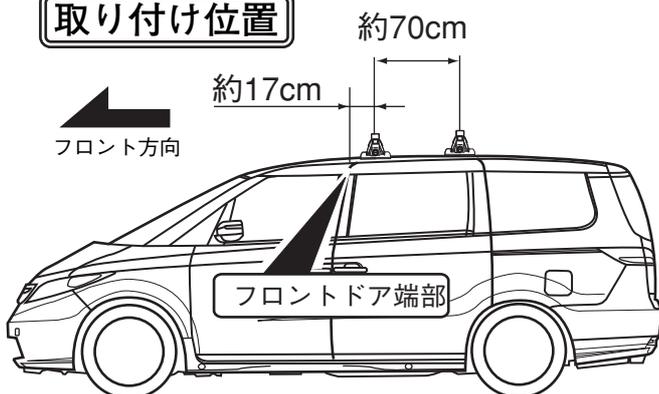


■システムキャリア：EF14BL/SL/BLX+ EB3(127cm)

A寸法

B寸法

フロント側：約 110.1cm フロント側：約 4.5cm
 リア側：約 106.8cm リア側：約 6.1cm

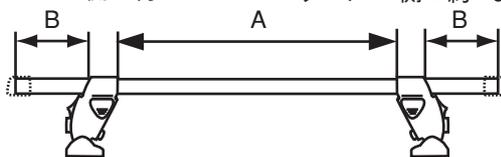


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m
 最大積載重量 (目安) : 約 50 kg

■スキー専用キャリア：SS101シリーズ



フロント側：約 37.5cm
 リア側：約 34.0cm

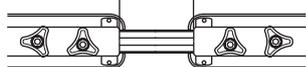


ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

■スキー専用キャリア：SS104シリーズ




フロント側：約 37.0cm
 リア側：約 33.5cm

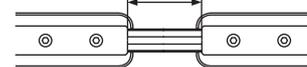

ホルダー締め付けトルク：約 4 N・m

フロント側

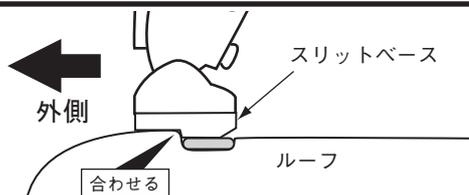


車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

ホルダーNO : 6158
 スリットベースNO : 713

リア側

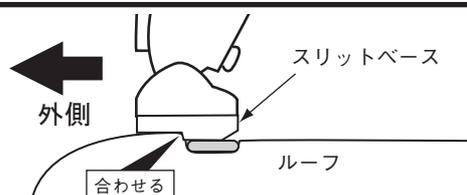

車両リア側から見て、ルーフの段差にスリットベースの段差を合わせる。

※ システムキャリア、スキー専用キャリア共に合わせる位置は同様です。

※ ホルダーを車両にかける際、スライドドアのアップステアが干渉致しますので、若干フロント寄りに引っ掛けてから、後方にスライドさせてください。

ホルダーNO : 6159
 スリットベースNO : 713

⚠ 注意

- 適用キャリアフット間寸法は車両により、約1cm程前後する場合があります。
- セット位置は、取付ボルトを締め付ける前の位置です。取付ボルトを締め付けると、フットが多少外側にずれる場合があります。